

RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM
NÁLEZOVÁ ZPRÁVA
OKENNÍ VÝPLNĚ + VSTUPNÍ DVEŘE
RADNICE + INFORMAČNÍ CENTRUM
ČESKÁ LÍPA , NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA č.p. 1/1, 2/2
rejstříkové číslo památky v ÚSKP ČR : 50709/5-5883

OBSAH : STR. 1.	OBSAH NÁLEZOVÉ ZPRÁVY
STR. 2.	I. LOKALIZACE PAMÁTKY
	II. ÚDAJE O PAMÁTCE
	III. ÚDAJE O AKCI
STR. 3.	IV. HISTORIE OBJEKTU
	V. ZKOUMANÁ PAMÁTKA
	VI. POPIS
	VII. STAVU PŘED RESTAUROVÁNÍM
	VIII. CÍL RESTAURÁTORSKÉHO PRŮZKUMU
STR. 3-18.	IX. RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM ČP. 1/1
STR. 19.	X. POZNATKY Z PRŮZKUMU ČP. 1/1
	XI. ZÁVĚRY Z RESTAURÁTORSKÉHO PRŮZKUMU ČP. 1/1
	XII. RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
STR. 20-34.	XIII. RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM ČP. 2/2
STR. 34.	XIV. POZNATKY Z PRŮZKUMU ČP. 2/2
STR. 35.	XV. ZÁVĚRY Z RESTAURÁTORSKÉHO PRŮZKUMU ČP. 1/1
	XVI. RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
STR. 36.	XVII. RESTAURÁTORSKÝ NÁVRH
STR. 37.	XVIII. POZNÁMKY

Šulc Radovan
restaurátor umělecko řemeslných předmětů ze dřeva
Teplého 1372 530 02 Pardubice
tel : +420 466330145, mob: +420 777 826 770
e-mail: radovansulc@seznam.cz

Pardubice dne 25. 02. 2024

vypracoval: Radovan Šulc



I. LOKALIZACE PAMÁTKY:

KRAJ : Liberecký
OKRES : Česká Lípa
MĚSTO /OBEC/ : Česká Lípa
ČÁST OBCE: Česká Lípa
ADRESA : náměstí T.G. Masaryka, čp. 1/1 + čp. 2/2
HISTORICKÁ ZEMĚ : Čechy
NÁZEV OBJEKTU : RADNICE
R. Č. PAMÁTKY v ÚSKP ČR : **50709/5-5883 , chráněno od 25.1. 2001**
PARC. Č. :

II. ÚDAJE O PAMÁTCE :

NÁZEV PAMÁTKY: objekt radnice 1/1 + informačního centra čp. 2/2
RESTAUROVANÁ PAMÁTKA : **okenní a dveřní výplně** +
UMÍSTĚNÍ PAMÁTKY plášť budovy – strana do náměstí
R. Č. REST. PAMÁTKY V ÚSKP : nemá vlastní číslo – prvky jsou součástí budovy
AUTOR NÁVRHU :
SLOH / DATOVÁNÍ : postaveno 1823 – přestavba 1884 - neorenesance
DATOVÁNÍ PROVEDL : dle dostupné literatury
MATERIÁL / TECHNIKA : dřevo smrkové - truhlářská práce

ROZMĚRY : různé viz průzkum
PŘEDCHOZÍ REST. ZÁSAHY : nerestaurováno – jednotlivé prvky jsou novodobé

III. ÚDAJE O AKCI:

VLASTNÍK : Město Česká Lípa
INVESTOR : Městský úřad Česká Lípa
ZÁVAZNÉ STANOVISKO : č.j.
PAMÁTKOVÝ ZÁMĚR :
RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM : Provedl 05. 2021 Radovan Šulc
Teplého 1372 , 530 02 Pardubice
RESTAURÁTORSKÝ NÁVRH : Průzkum - 01. 2024 Rest. návrh byl zpracován jako
součást průzkumu.
ODPOVĚDNÝ RESTAURÁTOR : Dřevo – Radovan Šulc
Teplého 1372 , 530 02 Pardubice
Mob: 777 826 770
POVOLENÍ K RESTAUROVÁNÍ: R.Šulc - MK ČR čj. 7.710/91-PP

ZHOTOVITEL : Dřevo – Radovan Šulc
Kov – Petr Hartmann

ZAPOČETÍ PRACÍ :
UKONČENÍ PRACÍ :
TERMÍN KOLAUDACE :

IV. STRUČNÁ HISTORIE OBJEKTU:

Historie objektu je velmi dlouhá. Důkazy starší výstavby se nacházejí ve využitých zbytcích zdiva uvnitř budovy a ve sklepeních. První stavba stála na samém místě již ve 14. století. Stavba radnice byla vždy po ničivých požárech obnovována o to ve stavebním stylu daném dobou požáru. Ničivé požáry byly v letech 1515, 1614 a 1787. Po posledním požáru, který zničil město, byla v letech 1822-1823 postavena nová radnice, která byla v roce 1884 přestavěna v neorenesančním slohu. Poslední generální rekonstrukce domu proběhla v letech 1988, tedy ještě před zápisem budovy do ÚSKP ČR /památkově chráněno od 25. 1. 2001/.

V. ZKOUMANÁ PAMÁTKA /ČÁST PAMÁTKY/:

Zkoumanou památkou jsou výplně okenních otvorů v objektech Městského úřadu na náměstí T. G. M. č.p. 1/1 + č.p. 2/2. jedná se o výplně pouze ze strany objektu na náměstí.

VI. POPIS :

Okna jsou většinou novodobá, částečně kopírující původní členění a velikost. Většina oken je špaletová /s dřevěnou špaletou/ a to zejména ze strany objektu do náměstí. Také se liší okna u jednotlivých objektů a to zejména ve dvorních traktech. Podrobnosti o jednotlivých typech a rozměrech jsou v průzkumu.

VII. STAV PAMÁTKY PŘED RESTAUROVÁNÍM :

Okna jsou různou měrou mírně poškozená. Část poškození je způsobené dlouhodobým užíváním a opotřebením a to zejména na venkovních částech oken, případně dveří. Typy poškození jsou zejména částečně dožilá povrchová úprava, drobné poškození sklenářských tmelů, ojediněle nefunkční kování. Podrobnosti viz. VIII. RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM.

VIII. CÍL RESTAURÁTORSKÉHO PRŮZKUMU:

Hlavním cílem průzkumu je zjištění rozsahu a typu jednotlivých poškození a návržení způsobu opravy jednotlivých typů poškození. Vzhledem k tomu, že okna jsou novodobá nemá smysl zkoumat barevné vrstvy. Na oknech je pouze jediná barevná vrstva, ale vzhledem k různému stáří jednotlivých oken je i různě poškozená povrchová úprava.

IX. RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM /průzkum R. Šulc leden 2024/:

1) OKNA VNĚJŠÍ – náměstí T. G. M. do radnice č.p. 1/1



Okna do náměstí jsou stejné konstrukce, ale různých tvarů a velikostí.

A/ OKNA 1 NP 6 KS

**B/ OKNA 2 NP 6 KS
DVEŘE 2 NP 1 KS**

C/ OKNA 3 NP 7 KS

A/ OKNA 1 NP.....6 KS



TYP: Obloukové, špaletové okno s vodorovným příčnickem /poutcem/. Spodní křídla jsou otvíravá dovnitř, obloukové křídlo je výklopné.

KONSTRUKCE: Špaletová konstrukce, dva okenní rámy na obou stranách dřevěné špalety. Obě okna jsou otvíravá do místnosti. Rám je rozdělen profilovaným poutcem. Spodní křídla jsou rozdělena v polovině subtilní příčkou. Na spodní straně křídla jsou okapničky /svodiče vody/. Horní obloukové křídlo je nedělené. Na spodní části okna je příklopná lišta.

MATERIÁL: Měkké, jehličnaté dřevo – smrk.

POČET DOCHOVANÝCH KUSŮ: 6

UMÍSTĚNÍ: 1NP z náměstí T.G.M.

ROZMĚRY : celkový š x v 115 x 230 cm

výška spodních křídla 155 cm

výška obloukového křídla 60 cm

výška poutce cca 15 cm

DĚLENÍ KŘÍDEL: Obvodový rám spodních křídla je dělen jednou vodorovnou příčkou v polovině výšky křídla.

PROSKLENÍ: Prosklení je provedeno čirým sklem na sklenářský tmel.

VÝZDOBA OKEN: Vnější strana:

Výzdoba je hlavně na vnější straně, vnitřní strana je výrazně jednodušší. Rámová část je na vnitřní straně bez profilací. Zdobným prvkem je hlavně příklopná lišta a profilovaný poutec. Příklopná lišta má tvar pilastru, dřík má tři kanelury. Patka je jednoduchá /obdélná/ a na vrcholu je zjednodušená profilovaná hlavice.

KOVÁNÍ: Okenní křídla mají novodobé kování. Křídla jsou osazena rozvorovým kováním a jazýčky. Olivy /kličky/ i půlolivy jsou typu ALT WIEN. Na vnějších křídlech jsou okenní dorazy a ve špaletě jsou záskočky.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Okna jsou opatřena na vnější straně s novodobým krycím nátěrem v tmavě hnědém odstínu. Vnitřní plochy jsou v lomené bílé.

POŠKOZENÍ: Povrchová úprava je na obou stranách novodobá. Na vnější straně je nátěr značně dožily. Na vnějších křídlech je řada drobných poškození způsobených dlouhodobých užíváním. Kování bylo u prohlížených oken funkční.

FOTODOKUMENTACE:



Obr. č. 1 Stav při průzkumu – okno 1. NP – vnější strana – celkový pohled
Celkový pohled na okno z náměstí v 1. NP. Konstruktivně je okno v pořádku, povrchová úprava je dožilá. Barevný krycí nátěr se hlavně ve spodní části uvolňuje a odpadá /viz detaily/.



Obr. č. 2 Stav při průzkumu – okno 1. NP – vnější strana – detail
Pohled na spodní část okna s patkou příklopné lišty s kanelurami. Poškozená je povrchová úprava, která je dožilá a vyšisovaná. Barevný krycí nátěr se hlavně ve spodní části uvolňuje a odpadá /viz detail/.



Obr. č. 3 Stav při průzkumu – okno 1. NP – vnější strana – detail
Pohled na horní část okna s hlavicí příklopné lišty s kanelurami. Poškozená je povrchová úprava, která je dožilá a vyšisovaná.

B/ OKNA 2 NP 6 KS



TYP: Obdélné, špaletové okno s vodorovným příčnickem /poutcem/. Spodní křídla jsou otvíravá dovnitř, horní obdélné křídlo je výklopné.

KONSTRUKCE: Špaletová konstrukce, dva okenní rámy na obou stranách dřevěné špalety. Obě okna jsou otvíravá do místnosti. Rám je rozdělen profilovaným poutcem. Spodní křídla jsou rozdělená v polovině subtilní příčkou. Na spodní straně křídél jsou okapničky /svodiče vody/. Horní obdélné křídlo je nedělené. Na spodních křídlech okna je příklopná lišta.

MATERIÁL: Měkké, jehličnaté dřevo – smrk.

POČET DOCHOVANÝCH KUSŮ: 6

UMÍSTĚNÍ: 2NP z náměstí T.G.M.

ROZMĚRY : celkový š x v 120 x 255 cm

výška spodních křídél 170 cm

výška výklopného křídla 70 cm

výška poutce cca 15 cm

DĚLENÍ KŘÍDEL: Obvodový rám spodních křídél je dělen jednou vodorovnou příčkou v polovině výšky křídla.

PROSKLENÍ: Prosklení je provedeno čirým sklem na sklenářský tmel.

VÝZDOBA OKEN: Vnější strana:

Okno je bez výzdoby, pouze příklopná lišta je profilovaná s obdélnou patkou patky a velmi jednoduchou hlavicí.

KOVÁNÍ: Okenní křídla mají novodobé kování. Křídla jsou osazena rozvorovým kováním a jazýčky. Olivy /kličky/ i půlolivy jsou typu ALT WIEN. Na vnějších křídlech jsou okenní dorazy a ve špaletě jsou záskočky.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Okna jsou opatřena novodobým krycím nátěrem na vnější straně v tmavě hnědém odstínu. Vnitřní plochy jsou v lomené bílé.

POŠKOZENÍ: Povrchová úprava je na obou stranách novodobá. Na vnější straně je hnědý nátěr značně dožily. Na vnějších stranách křídlech je řada drobných poškození způsobených dlouhodobých užíváním. Vnitřní strany a křídla s bílým nátěrem nevykazují změny v povrchové úpravě a jsou v podstatě nepoškozené. Kování bylo u prohlížených oken funkční.

FOTODOKUMENTACE:



Obr. č. 4 Stav při průzkumu – okno 2. NP – vnější strana – celkový pohled
Celkový pohled na okno z náměstí v 2. NP. Konstruktivně je okno v pořádku, povrchová úprava je dožilá. Barevný krycí nátěr se hlavně ve spodní části uvolňuje a odpadá. Stav je podobný jako u oken v 1 np.

B/ DVEŘE - BALKON 2 NP 1 KS



TYP: Obdélné, špaletové dveře s vodorovným příčnickem /poutcem/. Spodní dveřní křídla jsou otvíravá dovnitř, horní obdélné křídlo je výklopné.

KONSTRUKCE: Špaletová konstrukce, dva shodné dveřní rámy jsou na obou stranách dřevěné špalety. Obojí dveře jsou otvíravá do místnosti. Rám je rozdělen profilovaným poutcem. Křídla dveří jsou rozdělená širší příčkou na dvě části. Horní prosklená je rozdělená v polovině subtilní příčkou. Spodní část je s plnou výplní. Na spodní straně křídel dveří jsou okapničky /svodiče vody/. Horní obdélné křídlo je nedělené. Dveře jsou s příklopnou lištou.

MATERIÁL: Měkké, jehličnaté dřevo – smrk.

POČET DOCHOVANÝCH KUSŮ: 1

UMÍSTĚNÍ: 1NP z náměstí T.G.M.

ROZMĚRY : celkový š x v 115 x 315 cm

výška křídel dveří 240 cm

výška obdélného křídla 60 cm

výška poutce cca 15 cm

DĚLENÍ KŘÍDEL: Obvodový rám spodních křídel je dělen jednou vodorovnou příčkou dělící rám na dvě části, jednu prosklenou a jednu / výrazně menší / plnou.

PROSKLENÍ: Prosklení je provedeno čirým sklem na sklenářský tmel.

VÝZDOBA DVEŘÍ:

Výzdoba je hlavně na vnější straně, vnitřní strana je výrazně jednodušší. Rámová část je na vnitřní straně rámu pouze u spodní výplně. Spodní výplň je s jednoduchým osazením bez výrazné profilace. Zdobným prvkem je hlavně příklopná lišta a profilovaný poutec. Příklopná lišta má tvar pilastru, dřík má tři kanelury. Patka je jednoduchá /obdélná/ a na vrcholu je zjednodušená profilovaná hlavice.

KOVÁNÍ: Dveře mají novodobé kování typu ALT WIEN. Horní obdélný rám je osazen jazýčky. Půloly jsou typu ALT WIEN.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Dveře jsou na vnější straně opatřeny novodobým krycím nátěrem v tmavě hnědém odstínu. Vnitřní plochy jsou v lomené bílé barvě.

POŠKOZENÍ: Povrchová úprava je na obou stranách novodobá. Na vnější straně je nátěr značně dožily. Na vnějších křídlech je řada drobných poškození způsobených dlouhodobých užíváním. U spojů se zapuštěnými vruty jsou vypadané záslepky. Kování bylo u dveří plně funkční.

FOTODOKUMENTACE:



Obr. č. 5 Stav při průzkumu – dveře 2. NP – vnější strana – celkový pohled
Celkový pohled na dveře z náměstí v 2. NP. Konstruktivně jsou dveře v pořádku, povrchová úprava je dožilá. Barevný krycí nátěr se hlavně ve spodní části uvolňuje a odpadá. Stav je podobný jako u oken v 1 np.



Obr. č. 6+7 Stav při průzkumu – dveře 2. NP – vnější strana – detail – horní část
Konstrukčně jsou dveře v pořádku, povrchová úprava je dožilá. Barevný krycí nátěr se hlavně ve spodní části uvolňuje a odpadá. Ve spojích je barva popraskaná. Dobře patrný je poutec a příklopná lišta s hlavicí.



Obr. č. 8+9 Stav při průzkumu – dveře 2. NP – vnější strana – detail – spodní část
Konstrukčně jsou dveře v pořádku, povrchová úprava je dožilá. Barevný krycí nátěr se hlavně ve spodní části uvolňuje a odpadá. Ve spojích je barva popraskaná. Dobře patrný je stav výplně a soklové části dveří.



Obr. č. 10+11 Stav při průzkumu – dveře 2. NP – vnější strana – detail – spodní část
Povrchová úprava je dožilá. Barevný krycí nátěr se hlavně ve spodní části uvolňuje a odpadá.
Ve spojích je barva popraskaná. Dobře patrný je stav okapniček a soklové části dveří, kde
jsou vypadané záslepky vrutů.



Obr. č. 12 Stav při průzkumu – dveře 2. NP – vnější strana – detail – kování
Povrchová úprava je dožilá. Na dveřích stejně jako na oknech je použito kování ALT WIEN v lesklém provedení.

C/ OKNA 3 NP 7 KS



TYP: Obdélné, špaletové okno s vodorovným příčnickem /poutcem/. Spodní křídla jsou otvíravá dovnitř, horní obdélné křídlo je výklopné.

KONSTRUKCE: Špaletová konstrukce, dva okenní rámy na obou stranách dřevěné špalety. Obě okna jsou otvíravá do místnosti. Rám je rozdělen profilovaným poutcem. Spodní křídla jsou rozdělena v polovině subtilní příčkou. Na spodní straně křídla jsou okapničky /svodiče vody/. Horní obdélné křídlo je nedělené. Na spodních křídlech okna je příklopná lišta.

MATERIÁL: Měkké, jehličnaté dřevo – smrk.

POČET DOCHOVANÝCH KUSŮ: 7

UMÍSTĚNÍ: 3NP z náměstí T.G.M.

ROZMĚRY : celkový š x v 120 x 255 cm

výška spodních křídla 170 cm

výška výklopného křídla 70 cm

výška poutce cca 15 cm

DĚLENÍ KŘÍDEL: Obvodový rám spodních křídla je dělen jednou vodorovnou příčkou v polovině výšky křídla.

PROSKLENÍ: Prosklení je provedeno čirým sklem na sklenářský tmel.

VÝZDOBA OKEN: Vnější strana:

Okno je bez výzdoby, pouze příklopná lišta je profilovaná s obdélnou patkou patky a velmi jednoduchou hlavicí.

KOVÁNÍ: Okenní křídla mají novodobé kování. Křídla jsou osazena rozvorovým kováním a jazýčky. Olivy /kličky/ i půlolivy jsou typu ALT WIEN. Na vnějších křídlech jsou okenní dorazy a ve špaletě jsou záskočky.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Okna jsou na vnější straně opatřena novodobým krycím nátěrem v tmavě hnědém odstínu. Vnitřní plochy jsou v lomené bílé.

POŠKOZENÍ: Povrchová úprava je na obou stranách novodobá. Na vnější straně je hnědý nátěr značně dožily. Na vnějších stranách křídlech je řada drobných poškození způsobených dlouhodobých užíváním. Vnitřní strany a křídla s bílým nátěrem nevykazují změny v povrchové úpravě a jsou v podstatě nepoškozené. Kování bylo u prohlížených oken funkční.



Obr. č. 13 Stav při průzkumu – okno 3. NP – vnější strana – celkový pohled
Celkový pohled na okna z náměstí v 3. NP. Konstruktivně je okno v pořádku, povrchová úprava je dožilá. Barevný krycí nátěr se hlavně ve spodní části uvolňuje a odpadá. Stav je v podstatě shodný s ostatními okny a dveřmi v průčelí budovy na náměstí T:G:M.



Obr. č. 14+15 Stav při průzkumu – okno 3. NP – vnější strana – detail
Konstrukčně je okno v pořádku, povrchová úprava je dožilá. Barevný krycí nátěr se hlavně ve spodní části uvolňuje a odpadá.

X. POZNATKY Z RESTAURÁTORSKÉHO PRŮZKUMU:

BUDOVA RADNICE Č.P. 1/1

- Všechna okna i dveře na balkon byly vyrobeny ve stejné době se shodnou povrchovou úpravou. Vnější plochy jsou na všech prvcích ve shodné tmavě hnědé barvě, vnitřní plochy špalety i křídel jsou opatřeny krycím nátěrem v lomeném bílém odstínu. Na oknech ani na dveřích nejsou parné starší vrstvy povrchových úprav.
- Všechna okna a dveře mají shodné novodobé kování typu ALT WIEN v lesklém provedení.
- Vzhledem ke stejnému stáří jednotlivých prvků je i míra opotřebení shodná. Poškozený je hlavně nátěr na vnější straně oken a dveří. Zde je barva popraskaná a lokálně odpadá. Vnitřní plochy s bílým nátěrem jsou zachovalé, mírné poškození je u některých oken pouze na spodní ploše špalety.
- Konstrukce není narušená, funkce oken byla u prohlížených prvků v pořádku.

XI. ZÁVĚRY Z RESTAURÁTORSKÉHO PRŮZKUMU:

Závěry lze shrnout do tří základních skupin. A/ Obecné poznatky, B/ Původní barevnost a C/ Poškození.

A/ Obecné poznatky:

Při průzkumu byl zjištěn dobrý stav konstrukce i kování. Poškozená je hlavně barevná povrchová úprava na vnější straně. Vzhledem ke stáří oken a dveří není nutný restaurátorský přístup, ale podle mého mínění stačí kvalitní řemeslný přístup.

B/ Původní barevnost:

Na dveřích a oknech nebyly nalezeny starší vrstvy povrchových úprav, což spolu s kováním dokazuje novodobý původ oken. Barva je na vnějších plochách v současnosti značně vyšisovaná, nicméně je dobře patrný tmavě hnědý odstín barvy. Na oknech nebyla zjištěna barevně odlišná barevná vrstva základního nátěru, což vede k závěru, že prvky byly opatřeny nátěrem tzv. 3 v jednom kdy je základní i vrchní nátěr v jednom odstínu.

C/ Poškození:

Konstrukční poškození nebyla u oken a dveří nalezena. Zasklení včetně sklenářského tmelu bylo v době průzkumu v pořádku. Veškeré kování bylo funkční. Poškozená je hlavně povrchová úprava na vnější straně a lokálně je poškozená spodní plocha špalety.

XII. RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR :

V první řadě je nutné obnovit ochranný nátěr na vnějších stranách jednotlivých prvků. Celoplošné odstranění barevné vrstvy není nutné. Navrhuji pouze lokálně odstranit nesoudržnou barevnou vrstvu a povrch případně zarovnat tmelem. Ponechanou barevnou vrstvu zdrsnit přebroušením skelným papírem /případně odmastit/. Nová povrchová úprava bude opět provedena barevným krycím nátěrem vhodné barvy. Případnou změnu barevnosti je potřebné předem domluvit a schválit a to zejména zástupci památkové péče. Během prací by bylo vhodné zkontrolovat funkci všech oken, jejich kování a sklenářské tmely. Případné nalezené nedostatky odstranit. Také může být lokálně obnoven nátěr spodní části špalety.

**XIII. RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM /průzkum R. Šulc leden 2024/:
1) OKNA VNĚJŠÍ – náměstí T. G. M. Budova informačního centra č.p. 2/2**



A/ OKNA-VÝLOHA 1 NP 1 KS

B/ DVEŘE

- INFOCENTRUM 1 NP 1 KS

- DVEŘE 1 NP 1 KS

C/ OKNA 2 NP 6 KS

D/ OKNA 3 NP 6 KS

Okna do náměstí jsou stejné konstrukce, ale různých velikostí.

V prvním NP jsou novodobé a moderní prvky, jedná se o dvojí dveře a jedno okno- výlohu. Všechny prvky jsou jediné z dubového dřeva s hnědou lazurní povrchovou úpravou.

A/ OKNO - VÝLOHA 1 NP 1 KS



TYP: Obloukové jednoduché okno s pevným zasklením.

KONSTRUKCE: Okno je rámové konstrukce, Obvodový rám je členěn příčkami. Zasklení je pevné neotvíravé. Rám je rozdělen profilovaným poutcem, uprostřed s plochým obloukem. Spodní stojiny vycházejí z konců středového oblouku poutce a napodobují příklopné lišty na oknech. Okno je ustoupené v nice a nemá svodiče vody.

MATERIÁL: Tvrdé, listnaté dřevo – dub.

POČET DOCHOVANÝCH KUSŮ: 1

UMÍSTĚNÍ: 1NP z náměstí T.G.M.

ROZMĚRY : celkový š x v 260 x 320 cm

výška spodní krajní části 220 cm

výška horní obloukové části cca 100 cm

šířka spodní částí cca 80+100+80 cm

DĚLENÍ PRVKU: Obvodový rám křídel je dělen jednou vodorovnou příčkou se středovým plochým obloukem ve výšce nasazení oblouku okna.

PROSKLENÍ: Prosklení je provedeno čirým sklem.

VÝZDOBA OKNA: Vnější strana: Okno je bez výrazné výzdoby, pouze dělicí poutec je profilovaný a dvě stojiny napodobují příklopnou lištu na oknech, dřík je hladký bez kanelur, s drobnou patkou a s velmi jednoduchou hlavicí.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Okno je opatřené novodobým lazurním nátěrem v tmavě hnědém odstínu.

POŠKOZENÍ: Na vnější straně je hnědý nátěr značně dožilý. Vnitřní strany nevykazují změny v povrchové úpravě a jsou v podstatě nepoškozené.

FOTODOKUMENTACE :



Obr. č. 16+17 Stav při průzkumu – okno 1. NP – vnější strana – detail

Konstrukčně je okno v pořádku, povrchová úprava je dožilá. Barevná lazura nátěr se hlavně ve spodní části uvolňuje a odpadá. Na snímcích je dobře patrná výzdoba na stojinách. Dva pilastry jsou s jednoduchou drobnou patkou a s profilovanou hlavicí. Poutec je jednoduše profilovaný.



Obr. č. 18 Stav při průzkumu – okno 1. NP – vnější strana – celkový pohled
Konstrukčně je okno v pořádku, povrchová úprava je dožilá. Barevná lazura se hlavně ve spodní části uvolňuje a odpadá. Poutec je jednoduše profilovaný. Zasklení je pevné.

B/ DVEŘE - INFOCENTRUM 1 NP 1 KS



TYP: Obdélné, jednokřídlé dveře osazené v širokém obloukové proskleném rámu s vodorovným příčnickem /poutcem/ s plochým obloukem uprostřed. Křídlo je otvíravé dovnitř.

KONSTRUKCE: Rám i dveře jsou subtilní rámová konstrukce s dělením pouze profilovaným poutcem. Prosklené plochy jsou bez dělení příčkami. Pouze spodní část rámu i dveří je široká s okopovými deskami.

MATERIÁL: Tvrdé, listnaté dřevo – dub.

POČET DOCHOVANÝCH KUSŮ: 1

UMÍSTĚNÍ: 1NP z náměstí T.G.M.

ROZMĚRY : celkový š x v 280 x 340 cm
šířka spodních polí 90+100+90 cm

DĚLENÍ : Obvodový rám křídel je dělen jednou vodorovnou příčkou /poutcem/se středový plochým obloukem /dveře/ ve výšce nasazení oblouku rámu. Jednotlivé prosklené výplně jsou nedělené.

PROSKLENÍ: Prosklení je provedeno čirým sklem.

VÝZDOBA : Vnější strana:

Dveře jsou bez výrazné výzdoby, pouze dělicí poutec je profilovaný a dvě stojiny napodobují příklopnou lištu na oknech, dřív je hladký bez kanelur, s vysokou patkou s kanelurami a s velmi jednoduchou hlavicí.

KOVÁNÍ: Dveře mají novodobé kování a zadlabaný zámek s vložkou.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Dveře jsou opatřeny novodobým lazurním nátěrem v tmavě hnědém odstínu.

POŠKOZENÍ: Povrchová úprava je na obou stranách shodná, novodobá. Na vnější straně je hnědý nátěr značně dožily. Na vnější straně je řada drobných poškození způsobených dlouhodobých užíváním. Vnitřní strany nevykazují změny v povrchové úpravě a jsou v podstatě nepoškozené. Kování bylo u prohlížených dveří funkční.

FOTODOKUMENTACE :



Obr. č. 19 Stav při průzkumu – dveře /infocentrum/ 1. NP – vnější strana – celkový pohled
Konstrukčně jsou dveře v pořádku, povrchová úprava je dožilá. Barevná lazura se hlavně ve spodní části uvolňuje a odpadá. Poutec je jednoduše profilovaný. Zasklení je pevné. U okopových desek upevněných vruty jsou vypadané záslepky.



Obr. č. 20 Stav při průzkumu – dveře /infocentrum/ 1. NP – vnější strana – detail
Konstrukčně jsou dveře v pořádku, povrchová úprava je dožilá. Barevná lazura se hlavně ve spodní části uvolňuje a odpadá. Kování je současné a funkční.



Obr. č. 21 Stav při průzkumu – dveře /infocentrum/ 1. NP – vnější strana – detail
Konstrukčně jsou dveře v pořádku, povrchová úprava je dožilá. Barevná lazura se hlavně ve spodní části uvolňuje a odpadá. U okopových desek jsou narušené lepené spoje a jsou vypadané záslepky vrutů. Lepené spoje bude nutné obnovit a záslepky doplnit. Dožilý nátěr bude nutné celoplošně odstranit, aby bylo po nové povrchové úpravě docíleno jednotné barevnosti.

B/ DVEŘE - INFOCENTRUM 1 NP 1 KS



TYP: Obdélné, dvoukřídlé, asymetricky dělené dveře osazené s vodorovným příčником /poutcem/. Křídla jsou otvíravá dovnitř.

KONSTRUKCE: Zárubeň i dveře jsou rámová konstrukce. Zárubeň je dělená vodorovným profilovaným poutcem. Výplň nad poutcem je plná se dvěma větracími mřížkami. Širší křídlo dveří je dělené jednou středovou kolmou příčkou a třemi vodorovnými příčkami. Úzké křídlo je dělené pouze třemi vodorovnými příčkami. Plochy křídel jsou tak rozděleny na 8 a 4 pole. Horní 2 pole jsou prosklená, spodní pole jsou plná. Dveře nemají okopovou desku ani plech.

MATERIÁL: Tvrdé, listnaté dřevo – dub.

POČET DOCHOVANÝCH KUSŮ: 1

UMÍSTĚNÍ: 1NP z náměstí T.G.M.

ROZMĚRY : celkový š x v 115 x 315 cm
výška dveří 240 cm

výška poutce cca 15 cm

výška nadsvětlíku cca 60 cm

DĚLENÍ : Obvodový rám širokého křídla je dělen třemi vodorovnými a jednou kolmou příčkou. Úzké křídlo je dělené pouze třemi vodorovnými příčkami. Jednotlivé prosklené výplně jsou nedělené.

PROSKLENÍ: Prosklení je provedeno čirým sklem.

VÝZDOBA :

Dveře jsou se zdobenými profilovanými plnými výplněmi lemovanými profilovanou lištou. V horní části rámu křídel jsou zdobné profilované lišty. Zdobný je také dělicí poutec. Příklopná lišta je hladká bez profilace.

KOVÁNÍ: Dveře mají novodobé bezpečnostní kování a zadlabaný zámek s vložkou.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Dveře jsou opatřeny novodobým lazurním nátěrem v tmavě hnědém odstínu.

POŠKOZENÍ: Povrchová úprava je na obou stranách shodná, novodobá. Na vnější straně je hnědý nátěr značně dožily. Na vnější straně je řada drobných poškození způsobených dlouhodobých užíváním. Vnitřní strany nevykazují změny v povrchové úpravě a jsou v podstatě nepoškozené. Kování bylo u prohlížených dveří funkční.

FOTODOKUMENTACE :



Obr. č. 22 Stav při průzkumu – dveře - 1. NP – vnější strana – celkový pohled
Konstrukčně jsou dveře v pořádku, povrchová úprava je dožilá. Barevná lazura se hlavně ve spodní části uvolňuje a odpadá. Poutec je jednoduše profilovaný.

C/ OKNA 2 NP 6 KS



TYP: Obdélné, čtyřkřídle, zdvojené okno s vodorovným příčником /poutcem/. Spodní i horní křídla jsou otvíravá dovnitř.

KONSTRUKCE: Okno je rámové otvíravé konstrukce, vždy dva okenní rámy jsou spojeny šrouby s podložkou. Okenní křídla jsou opatřena svodičem vody /okapnicí/ a příklopnou lištou. Rám je ve 2/3 výšky rozdělen profilovaným poutcem. Spodní křídla jsou rozdělená v polovině subtilní příčkou. Horní křídla jsou nedělená.

MATERIÁL: Měkké, jehličnaté dřevo – smrk.

POČET DOCHOVANÝCH KUSŮ:6

UMÍSTĚNÍ: 2NP z náměstí T.G.M.

ROZMĚRY : celkový š x v 115 x 190 cm

DĚLENÍ KŘÍDEL: Obvodový rám spodních křidel je dělen jednou vodorovnou příčkou v polovině výšky křídla.

PROSKLENÍ: Prosklení je provedeno čirým sklem na sklenářský tmel.

VÝZDOBA OKEN:

Okno je bez výzdoby, pouze příklopná lišta je profilovaná bez patky a hlavice.

KOVÁNÍ: Okenní křídla mají novodobé kování. Křídla jsou osazena rozvorovým kováním. Kličky jsou typu ELEGANT.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Okna jsou opatřena novodobým krycím nátěrem v tmavě hnědém odstínu.

POŠKOZENÍ: Povrchová úprava je na obou stranách novodobá. Na vnější straně je hnědý nátěr značně dožily. Na vnějších stranách křidel je řada drobných poškození způsobených dlouhodobých užíváním. Sklenářský tmel je lokálně odpadlý a uvolněný. Vnitřní strany křidel a rámu vykazují minimální změny v povrchové úpravě. Kování bylo u prohlížených oken funkční.

FOTODOKUMENTACE :



Obr. č. 23 Stav při průzkumu – okna /infocentrum/ 1. NP – vnější strana – celkový pohled
Konstrukčně jsou okna v pořádku, povrchová úprava je dožilá. Barevný krycí nátěr se hlavně ve spodní části uvolňuje a odpadá. Poutec je plochý bez výzdoby. Zasklení je na sklenářský tmel, který se lokálně uvolňuje a odpadá.



Obr. č. 24+25 Stav při průzkumu – okna /infocentrum/ 1. NP – vnější strana – detail
Zdvojená konstrukce oken není narušená, křídla jsou spojená šrouby s podložkou. Lokálně a ojediněle dřou křídla o rám. Hrany jsou také lokálně poškozené. Barevný nátěr je hlavně ve spodní části popraskaný, částečně nesoudržný a na namáhaných místech často chybí.



Obr. č. 26+27 Stav při průzkumu – okna /infocentrum/ 1. NP – vnější strana – detail
Barevný nátěr je hlavně ve spodní části popraskaný, částečně nesoudržný a na namáhaných místech často chybí. Nesoudržné vrstvy bude nutné odstranit.



Obr. č. 28+29 Stav při průzkumu – okna /infocentrum/ 1. NP – vnější strana – detail
Barevný nátěr je hlavně ve spodní části popraskaný, částečně nesoudržný a na namáhaných místech často chybí. Nesoudržné vrstvy bude nutné odstranit. Lokálně jsou uvolněné sklenářské tmely, které bude nutné při opravě doplnit.

D/ OKNA 3 NP 6 KS



TYP: Obdélné, čtyřkřídlé, zdvojené okno s vodorovným příčником /poutcem/. Spodní i horní křídla jsou otvíravá dovnitř.

KONSTRUKCE: Okno je rámové otvíravé konstrukce, vždy dva okenní rámy jsou spojeny šrouby s podložkou. Okenní křídla jsou opatřena svodičem vody /okapnicí/ a příklopnou lištou. Rám je ve 2/3 výšky rozdělen profilovaným poutcem. Spodní křídla jsou rozdělená v polovině subtilní příčkou. Horní křídla jsou nedělená.

MATERIÁL: Měkké, jehličnaté dřevo – smrk.

POČET DOCHOVANÝCH KUSŮ:6

UMÍSTĚNÍ: 3NP z náměstí T.G.M.

ROZMĚRY : celkový š x v 115 x 190 cm

DĚLENÍ KŘÍDEL: Obvodový rám spodních křídel je dělen jednou vodorovnou příčkou v polovině výšky křídla.

PROSKLENÍ: Prosklení je provedeno čirým sklem na sklenářský tmel.

VÝZDOBA OKEN: Okno je bez výzdoby, pouze příklopná lišta je profilovaná bez patky a hlavice.

KOVÁNÍ: Okenní křídla mají novodobé kování. Křídla jsou osazena rozvorovým kováním. Kličky jsou typu ELEGANT.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Okna jsou opatřena novodobým krycím nátěrem v tmavě hnědém odstínu.

POŠKOZENÍ: Povrchová úprava je na obou stranách novodobá. Na vnější straně je hnědý nátěr značně dožily. Na vnějších stranách křídel je řada drobných poškození způsobených dlouhodobých užíváním. Sklenářský tmel je lokálně odpadlý a uvolněný. Vnitřní strany křídel a rámu vykazují minimální změny v povrchové úpravě. Kování bylo u prohlížených oken funkční.

FOTODOKUMENTACE :

Ona ve třetím nadzemním podlaží jsou stejného typu a pravděpodobně také stáří jako okna v druhém nadzemním podlaží. Stav oken a jejich poškození je shodné s okny v druhém nadzemním podlaží.

XIV. POZNATKY Z RESTAURÁTORSKÉHO PRŮZKUMU:

Poznatky se shodují s poznatky na oknech v 2 NP.

XV. ZÁVĚRY Z RESTAURÁTORSKÉHO PRŮZKUMU:

Závěry lze shrnout do tří základních skupin. A/ Obecné poznatky, B/ Původní barevnost a C/ Poškození.

A/ Obecné poznatky:

Oprava povrchových úprav na výplních č.p. 2/2 je nutné rozdělit na dvě části. První jsou dubové prvky v 1 NP s odlišnou povrchovou úpravou, za druhé jde o opravu oken v 2+3 NP.

Při průzkumu byl zjištěn dobrý stav všech konstrukce i kování. Na jednotlivých prvcích je poškozená hlavně barevná povrchová úprava na vnější straně a lokálně na straně vnitřní. Vzhledem ke stáří oken a dveří není nutný restaurátorský přístup, ale podle mého mínění stačí kvalitní řemeslný přístup.

B/ Původní barevnost:

Na dveřích a oknech v 1 NP. nebyly nalezeny starší vrstvy povrchových úprav, což spolu s tvaroslovím a kovááním dokazuje novodobý původ oken. Barva je na vnějších plochách v současnosti značně vyšisovaná., nicméně je dobře patrný tmavě hnědý odstín lazury. Na oknech v 2+3 NP nebyla zjištěna barevně odlišná barevná vrstva základního nátěru, což vede k závěru, že prvky byly opatřeny nátěrem tzv. 3 v jednom kdy je základní i vrchní nátěr v jednom odstínu. Lokálně na odřených místech jsou patrné bílé tmelené plochy.

C/ Poškození:

Konstrukční poškození nebyla u oken a dveří nalezena. Lokálně nalezené dřevění okenních křidel o rám lze snadno odstranit přibroušením křídla nebo rámu. Zasklení včetně sklenářského tmelu bylo v době průzkumu v pořádku, pouze lokálně se tmel uvolňuje a odpadá. Při opravě oken bude nutné stav tmelů zkontrolovat a uvolněné části nahradit novým tmelem. Veškeré kování bylo funkční. Poškozená je hlavně povrchová úprava na vnější straně.

XVI. RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR :

V první řadě je nutné obnovit ochranný nátěr na vnějších stranách jednotlivých prvků.

V 1 NP bude pravděpodobně zopakována povrchová úprava barevnou lazurou. Zde bude nutné starší nátěry odstranit, aby při novém nátěru nedošlo k barevným odlišnostem na ploše. Celoplošné odstranění barevné vrstvy na oknech v 2+3 NP není nutné. Navrhují pouze lokálně odstranit nesoudržnou barevnou vrstvu a povrch zarovnat přebroušením, případně zarovnat tmelem a vybrousit. Plochy bez nátěru by bylo vhodné před nátěrem ošetřit základním napouštědlem. Ponechanou barevnou vrstvu zdrsnit přebroušením skelným papírem /případně odmastit/. Nová povrchová úprava bude opět provedena barevným krycím nátěrem vhodné barvy. Případnou změnu barevnosti je potřebné předem domluvit a schválit a to zejména zástupci památkové péče. Během prací by bylo vhodné zkontrolovat funkci všech oken, jejich kování a také sklenářské tmely. Případné nalezené nedostatky odstranit.

XVII. NAVRHOVANÝ RESTAURÁTORSKÝ A TECHNOLOGICKÝ POSTUP / obecný pro památky zapsané v ÚSKP ČR.:/

Koncepce restaurátorského návrhu vychází z provedeného průzkumu a ze zkušeností, restaurátorských zásad a technologických postupů použitých při restaurování obdobných prvků u jiných objektů.

1/ Fotodokumentace : Pokud budou práce v restaurátorském režimu provést dokumentaci stavu dochovaných prvků před odvozem nebo zahájením prací.

2/ Demontáž: Odborné vyjmutí jednotlivých částí /okenních křídel nebo jejich částí/ určených k opravě nebo restaurování na dílně /ateliéru/. Jednotlivé části nezaměnitelně označit. Jednotlivé otvory mohou být podle přání investora osazeny dočasným /náhradním/ zabezpečením z plošného materiálu /např. makrolon/.

3/ Převoz: Po základním očištění převzít jednotlivé díly určené k repasi na místo plnění zakázky.

4/ Doplňující průzkum: Po převozu do restaurátorského ateliéru a po zahájení prací bude provedena doplňující prohlídka, při které bude zkontrolováno množství a rozsah poškození jednotlivých prvků. Při prohlídce lze ověřit, zda se jednotlivá poškození výrazně neliší od poznatků získaných při průzkumu na místě a zda jejich oprava tedy nebude vyžadovat jiná řešení než dosud navrhovaná.

Na kontrolním dnu /za účasti všech zainteresovaných stran/ budou prezentovány výsledky doplňující prohlídky /průzkumu/. Na základě poznatků a po dohodě s odbornými pověřenými pracovníky NPÚ příslušného územního pracoviště bude upřesněn rozsah prací, zejména barevné odstíny nových povrchových úprav.

5/ Restaurování: - jednotlivé díly a části budou postupně restaurovány.

Navrhovaný postup:

- sejmout lokálně stávající zničenou povrchovou úpravu pomocí horkovzdušné pistole a chemických a mechanických prostředků.
- pokud to bude nutné zpevnit narušenou ponechanou dřevní hmotu na vnější straně vhodnou pryskyřicí /např. Solakryl, nebo jiná vhodná pryskyřice/. Očištěné plochy napustit základním napoštědlem.
- vytmelit drobná mechanická poškození vhodným tmelem /např. od firmy Clou/ a lehce přebrousit.
- Opravit poškození na dveřích v čp.1/1 i čp.2/2 /doplnit záslepky a opravit okopové prvky/
- Opravit tmelení skel v okenních křídlech.
- provést na opravených dílech truhlářských prvků finální povrchovou úpravu. Provést novou povrchovou úpravu jednotlivých částí, navrženou a schválenou technologií podle průzkumů, případně podle předložených vzorků. Navrhují použít barvy nebo lazury z alkydové pryskyřice, případně olejové přípravky.
- Zkontrolovat funkce jednotlivých kování a případné nedostatky odstranit.
- postup prací bude průběžně konzultován s pověřeným odborným pracovníkem Národního památkového ústavu.

6/ Montáž: Jednotlivé zrestaurované truhlářské prvky budou osazeny zpět na svá místa a bude zkontrolována jejich správná funkce. Montáž proběhne na místě samém.

7/ Kolaudace: Převzetí díla proběhne po dokončení prací v předem domluveném termínu za účasti všech zainteresovaných stran.

8/ Vypracování rest. zprávy: V případě realizace opravy v restaurátorském režimu bude o restaurování podle §10 odstavce 4 prováděcí vyhlášky č. 66/88 k zákonu o státní památkové péči č. 20/1987Sb. vypracována restaurátorská zpráva s fotodokumentací. Zpráva bude vypracována ve dvou tištěných provedeních a v digitální podobě na CD, pokud nebude dohodnuto jinak.

XVII. POZNÁMKY :

Na okenních rámech nelze realizovat potřebné práce bez dobrého přístupu, tedy bez lešení.

Práce bude pravděpodobně nutné realizovat postupně na etapy. Zde bude důležitá koordinace prací na oknech s pracovníky na jednotlivých pracovištích.