

PŘÍLOHA 1

ILUSTRAČNÍ FOTOGALERIE

ODBORNÝ POSUDEK Č.012/03.2020

- foto 1:** tesařská oprava zhlaví vazního trámu; vazba krovu 1
- foto 2:** úlomky (dřevokaznými houbami) destruovaného dřeva a mycelium dřevokazné houby ve zděné kapse pro uložení zhlaví vazního trámu; vazba krovu 1
- foto 3:** pata krokve uložená do zdiva uliční (západní) atiky destruovaná dřevokaznými houbami; vazba krovu 2
- foto 4:** zatékání srážkové vody na krokev ve vazbě krovu 6
- foto 5:** zatékání srážkové vody na krokev – zvýšená vlhkost dřeva krokve v místě tesařského spoje – protězy; vazba krovu 6
- foto 6:** destrukce dřeva (dřevokaznými houbami) krokve na úrovni plátového spoje protězy; vazba krovu 6
- foto 7:** dřevěný sloupek v patě zdiva západní atiky (pod pětibokou prahovou vaznicí) – destrukce dřeva dřevokaznými houbami a larvami červotoče; vazba krovu 4-5
- foto 8:** dřevěný sloupek v patě zdiva západní atiky (pod pětibokou prahovou vaznicí) – destrukce dřeva dřevokaznými houbami a larvami červotoče, detail; vazba krovu 4-5
- foto 9:** dřevěné sloupky v patě zdiva západní atiky (pod pětibokou prahovou vaznicí) – destrukce dřeva dřevokaznými houbami a larvami červotoče; vazba krovu 7-10
- foto 10:** tesařská oprava krokve destruované larvami tesaříka; vazba krovu 10
- foto 11:** tesařská oprava krokve destruované larvami tesaříka – detail nevhodného provedení při napojení nového dřeva na destruované dřevo; vazba krovu 10
- foto 12:** vazní trám destruovaný larvami tesaříka; vazba krovu 10
- foto 13:** tesařská oprava pětiboké prahové vaznice (napojení tupým srazem mezi vazbou krovu 11 a 12) – nevhodné uložení vaznice do zdiva západní atiky + destrukce paty pravého patního pásku larvami červotoče a dřevokaznými houbami (vazba krovu 10)
- foto 14:** destrukce (dřevokaznými houbami, larvami červotoče) interiérová pozednice; vazba krovu 19-20
- foto 15:** destrukce (dřevokaznými houbami, larvami červotoče) exteriérová pozednice; vazba krovu 19-20
- foto 16:** destrukce (dřevokaznými houbami, larvami tesaříka a červotoče) interiérová pozednice; vazba krovu 23-24
- foto 17:** destrukce (larvami tesaříka a červotoče) interiérová pozednice; vazba krovu 24-28
- foto 18:** krátče (vazba krovu 25) a exteriérová pozednice (vazba krovu 25-26) destruované larvami tesaříka (krátče, pozednice) a červotoče (pozednice)
- foto 19:** destrukce (dřevokaznými houbami, larvami červotoče) exteriérová pozednice; vazba krovu 1'-2'
- foto 20:** chybějící dřevěný kolík ve spoji čep-dlab mezi patou pravého patního pásku (vazba krovu 4') a prahové okapové vaznice (vazba krovu 2'-3')
- foto 21:** destrukce (dřevokaznými houbami, larvami červotoče) exteriérová pozednice; vazba krovu 2'-3'
- foto 22, 23:** destrukce prken bednění střešního pláště (larvami tesaříka) při krokvi ve vazbě krovu 8' (ze strany vazby 7')

- foto 24:** destrukce dolního hambalku larvami tesaříka; vazba krovu 5-5'
- foto 25:** destrukce dolních hambalků larvami tesaříka + otesané vrstvy tesaříkem destruovaného dřeva; vazba krovu 7,8
- foto 26:** destrukce dolních hambalků larvami tesaříka + otesané vrstvy tesaříkem destruovaného dřeva, detail; vazba krovu 8
- foto 27:** destrukce krokve (na úrovni čtyřboké střední vaznice, horní vaznice) larvami tesaříka + otesané vrstvy tesaříkem destruovaného dřeva; vazba krovu 5'
- foto 28:** destrukce krokve (střední část) larvami tesaříka; vazba krovu 6',7'
- foto 29:** destrukce krokve (střední část) larvami tesaříka; vazba krovu 9'
- foto 30:** destrukce krokve (střední část) larvami tesaříka; vazba krovu 10'
- foto 31:** destrukce dolních hambalků larvami tesaříka + otesané vrstvy tesaříkem destruovaného dřeva; vazba krovu 12/12',13/13',14/14'
- foto 32:** tesařská oprava části čtyřboké střední vaznice (vazba krovu 4-7), ocelový svorník nahrazující dřevěný kolík (čep levého pásku ve vazbě krovu 7) a destrukce krokve larvami tesaříka na úrovni dlabu pro horní hambalek (vazba krovu 6)
- foto 33:** destrukce dolního hambalku larvami tesaříka + otesané vrstvy tesaříkem destruovaného dřeva; vazba krovu 10/10'
- foto 34:** destrukce dolního hambalku larvami tesaříka + otesané vrstvy tesaříkem destruovaného dřeva (vazba krovu 10') a destrukce krokve larvami tesaříka na úrovni dlabu pro horní hambalek (vazba krovu 10')
- foto 35:** destrukce střední vaznice (horní čtyřboká) larvami tesaříka a dřevokaznými houbami; vazba krovu 10-11
- foto 36:** destrukce střední vaznice (horní čtyřboká) larvami tesaříka a dřevokaznými houbami - detail; vazba krovu 10-11
- foto 37:** horní části krokví v hřebeni střechy; vazby krovu 4,4',5'
- foto 38:** horní části krokví v hřebeni střechy destruované larvami tesaříka; vazby krovu 4,4'
- foto 39:** vazní trám konstrukce věže - destrukce dřeva larvami tesaříka
- foto 40:** paťa šikmé vzpěry konstrukce věže - destrukce dřeva larvami tesaříka
- foto 41:** šikmá vzpěra konstrukce věže - destrukce dřeva larvami tesaříka
- foto 42:** šikmá vzpěra konstrukce věže - destrukce dřeva larvami tesaříka + otesané vrstvy tesaříkem destruovaného dřeva
- foto 43:** ztužující kříže ve druhém patře konstrukce věže - destrukce dřeva larvami tesaříka + otesané vrstvy tesaříkem destruovaného dřeva
- foto 44:** pohled do konstrukce věže, část nad hodinovým strojem



foto 1 (↑)



foto 2 (←)



foto 3 (↑)



foto 4 (←)



foto 5 (←)



foto 6 (↑)



foto 7 (↑)



foto 8 (↑)



foto 9 (↑)



foto 10 (←)



foto 11 (↑)



foto 12 (↑)



foto 13 (↑)



foto 14 (↑)



foto 15 (↑)



foto 16 (↑)



foto 17 (↑)



foto 18 (↑)



foto 19 (↑)

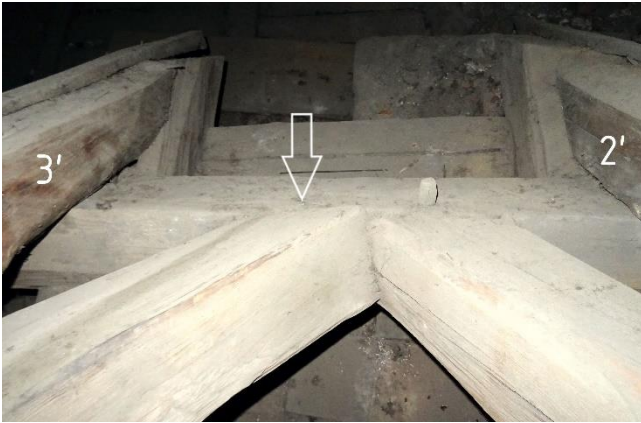


foto 20 (↑)



foto 21 (↑)



foto 22 (↑)



foto 23 (↑)



foto 24 (↑)



foto 25 (↑)



foto 26 (↑)



foto 27 (↑)



foto 28 (↑)



foto 29 (↑)



foto 30 (↑)



foto 31 (↑)



foto 32 (↑)



foto 33 (↑)



foto 34 (↑)



foto 35 (↑)



foto 36 (↑)



foto 37 (↑)



foto 38 (↑)



foto 39 (↑)



foto 40 (↑)



foto 41 (←)



foto 42 (↑)



foto 43 (↑)

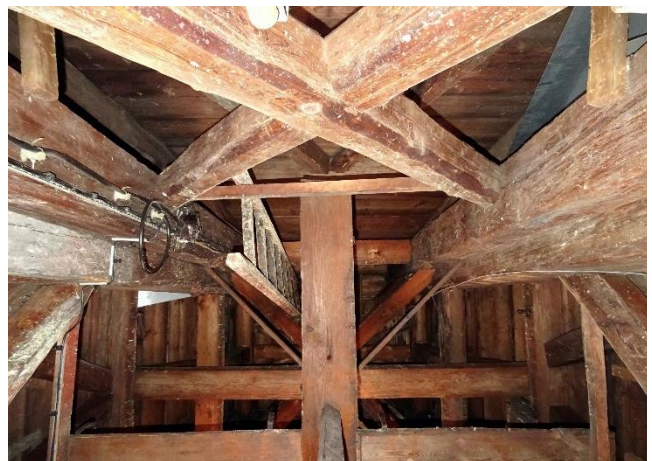


foto 44 (↑)